



FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LHT599
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632885153	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043646	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ341855	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ341855	ORDEN	1453
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	50713		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 890.000		

LATONERIA	#####	81%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L

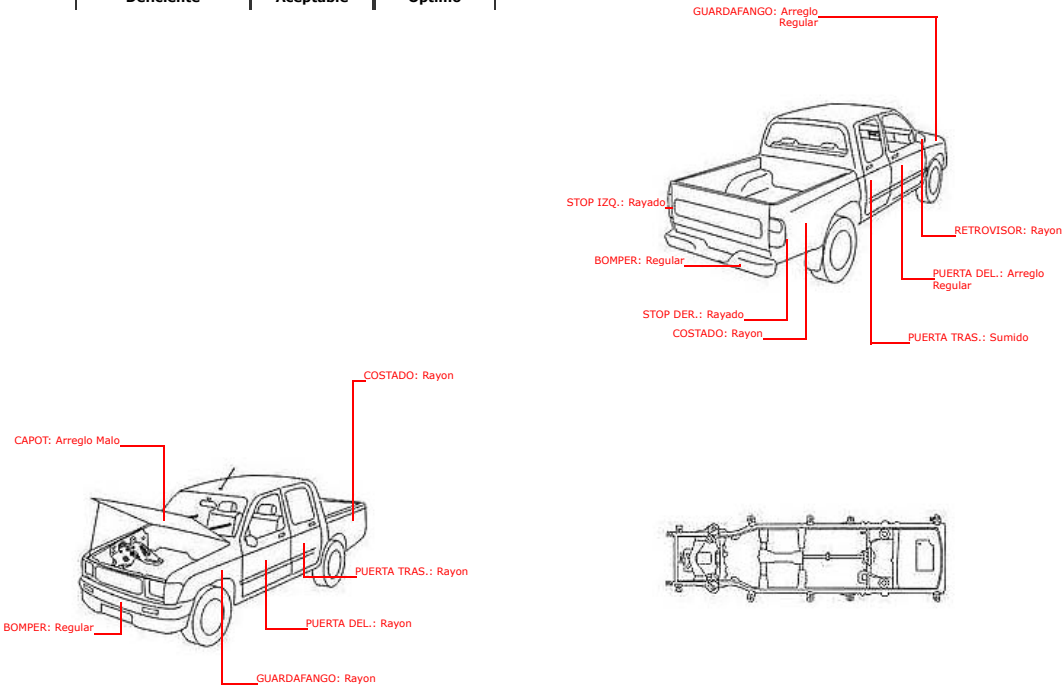

Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: LLANTAS EN MAL ESTADO;;; PRESENTA REPARACIONES EN LATONERÍA, MEJORAR ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, CAPO SUSTITUIDO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, TAPICERÍA SUCIA, RETROVISOR IZQ MALO, FALTA BOSEL ESTRIBO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTES	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPANADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
X	✓	X	X	X	✓	X	✓		✓	✓	✓	X	✓	✓	X
DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXHAUSTORES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 190.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 700.000
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO

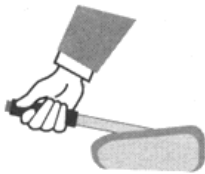

0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

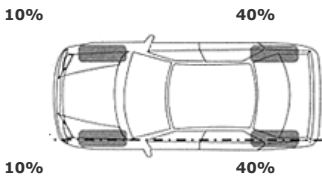

VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT



30/09/2025

CLASE PICKUP DOBLE CAB



30/09/2025

TIPO DUSTER OROCH



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



FECHA: 30/09/2025

PLACA:

LHT599

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632885153

ROMBO:

24

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043646	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ341855	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ341855	ORDEN	1453
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	50713		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: LLANTAS EN MAL ESTADO;;; PRESENTA REPARACIONES EN LATONERÍA, MEJORAR ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, CAPO SUSTITUIDO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, TAPICERÍA SUCIA, RETROVISOR IZQ MALO, FALTA BOSEL ESTRIBO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043646	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ341855	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ341855	ORDEN	1453
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	50713		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LHT599
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632885153	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON	
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000	ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS	
V/R ACCESORIOS	\$ 890.000	COMPAÑIAS	

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	190000.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	700000.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	0.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066298

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	30/09/2025	Ciudad	1632885153

LHT599**CDA CALI SUR**

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2023
COLOR	
CILINDRAJE	GRIS ESTRELLA

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
Rombo	3004929989
	24

No.MOTOR


No.SERIE

No.CHASIS

H5HA460D043646**93Y9SR333PJ341855****93Y9SR333PJ341855****DOCUMENTOS**



		REPÚBLICA DE COLOMBIA			
LIBERTAD Y ORDEN		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10034937628			
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
LHT599	RENAULT	DUSTER OROCH	2023		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
1.333	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR			
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Xg/PS.		
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON GASOLINA	306 - 5			
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN			
H5HA460D043646	N	93Y9SR333PJ341855			
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS			
*****	N	93Y9SR333PJ341855			
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN			
AUTO S.A.S		NIT 901037718			

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP	
	*****	154	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482022000512986	I	11/08/2022	4
IMITACIÓN A LA PROPIEDAD			

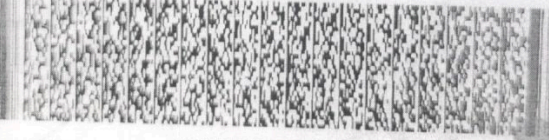FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTD.	FECHA VENCIMIENTO	
30/08/2022	13/02/2025	*****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO			
STRIA TTOYTE MCPAL FUNZA			
			
			
LT07003790801			

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐

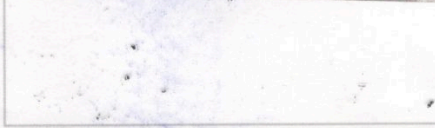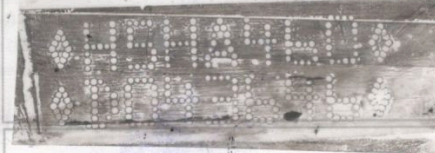

Fabían Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
Arante (R)Fabían Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de IdentificaciónFirma Cliente
C.C.



Técnico en identificación de automotores



Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043646	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ341855	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ341855	ORDEN	1453
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	50713

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LHT599
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632885153	ROMBO:	24
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 890.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426594

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 11:59 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034937628

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

Fecha matrícula

8/30/2022

PLACA

LHT599

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

93Y9SR333PJ341855

Número de motor

H5HA460D043646

Número de chasis

93Y9SR333PJ341855

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

DUSTER OROCH

Modelo

2023

Color

GRIS ESTRELLA

Cilindraje

1333

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

306

Peso bruto vehicular

2028

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1127

Número de registro

466267984

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

12/19/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

12/20/2024

Fecha expedición

12/19/2024

Número póliza

90130317

Entidad expide Soat

LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS

Fecha vencimiento

11/12/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

11/13/2023

Fecha expedición

11/12/2023

Número póliza

4308004565541000

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha vencimiento

8/18/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

8/19/2022

Fecha expedición

8/18/2022

Número póliza

13902600007860

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

AUTO S.A.S

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

Tipo de documento

NIT

NIT

Número de documento

901037718

900977629

Fecha inicio (Propiedad)

2/13/2025

8/2/2024

Fecha fin (Propiedad)

2/13/2025

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

ANGGY CATHERINE LAMPREA NIÑO

Cédula Ciudadanía:

1073507444

8/30/2022

8/2/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

260972168

2/13/2025

AUTORIZADA

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

245251087

8/2/2024

AUTORIZADA

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

194618899

8/29/2022

AUTORIZADA

STRIA TToYtTE MCPAL FUNZA

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

CERTIFICADO**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	30/09/2025	PLACA	LHT599
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	24
No. ORDEN	1632885153	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 89.700.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 89.700.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 890.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	363	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1453	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	LHT599	Clase	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	2023	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08021012	No. Chasis	93Y9SR333PJ341855
Kilometraje	50713	No. Serie	93Y9SR333PJ341855
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	H5HA460D043646
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1333
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	GRIS ESTRELLA	Tipo carrocería	DOBLE CAB 4P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	DUSTER OROCH
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	81%	
PINTURA	80%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	97%	
TAPICERIA	85%	
FUGAS FLUIDO	100%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
		REF. PISOS IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Arreglo Malo
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Rayon
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CI ASE PINTURA	Plana

		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	40
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	REGULAR
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	40
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	STOP DER.	Rayado
		STOP IZQ.	Rayado
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 4
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCAÇION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	30/09/2025 11:47:13 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	30/09/2025 11:47:13 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.

VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:47:13 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	30/09/2025 11:47:13 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	OTROS	PROTECTOR PLATON	NA	1	\$ 700.000
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 190.000

	NOVEDADES	COLSERAUTO S.A
VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS		
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS		
PINTURA PRESENTA IMPUREZAS		
PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA		
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS		

	OBSERVACIONES	COLSERAUTO S.A
Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO: LLANTAS EN MAL ESTADO;;; PRESENTA REPARACIONES EN LATONERÍA, MEJORAR ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, CAPO SUSTITUIDO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, TAPICERÍA SUCIA, RETROVISOR IZQ MALO, FALTA BOSEL ESTRIBO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

	PRUEBA DE VACIO	COLSERAUTO S.A
PRUEBA RALENTI		inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE		inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO		0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

	DINAMOMETRO	COLSERAUTO S.A
Servicio de Dinamometro		

	PISTA	COLSERAUTO S.A
CONVENCIONES		

		
Deficiente	Aceptable	Optimo
FRENOS		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
SUSPENSIÓN		
EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS	
ALINEACIÓN Y LLANTAS		
% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		ALINEACION
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha
Rueda Trasera Izquierda		
		
		

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1453		
Fecha de Expedición:	30/09/2025	Hora:	11:52

Aspecto del Vehículo

Placa:	LHT599
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER OROCH
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS ESTRELLA
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	30/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93Y9SR333PJ341855
Número de Serie:	93Y9SR333PJ341855
Número de motor:	H5HA460D043646
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico